

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93




сайт: <http://zubr.nt-rt.ru> || эл. почта: zrb@nt-rt.ru

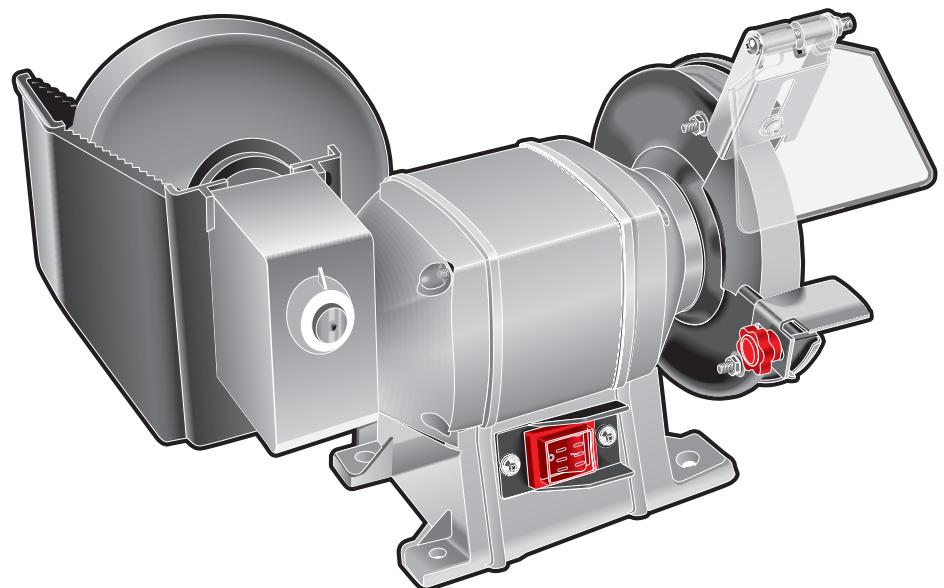

Руководство по эксплуатации

Станок точильно-шлифовальный

ЗТШМ-150/200У_z01

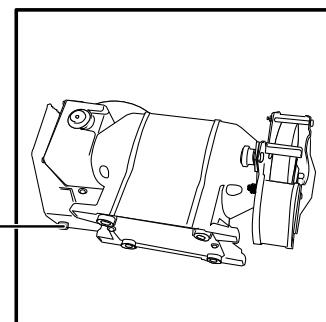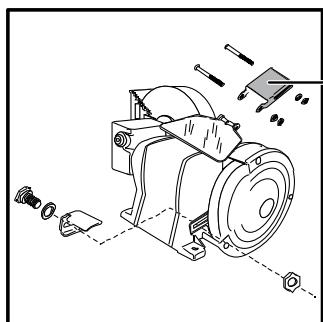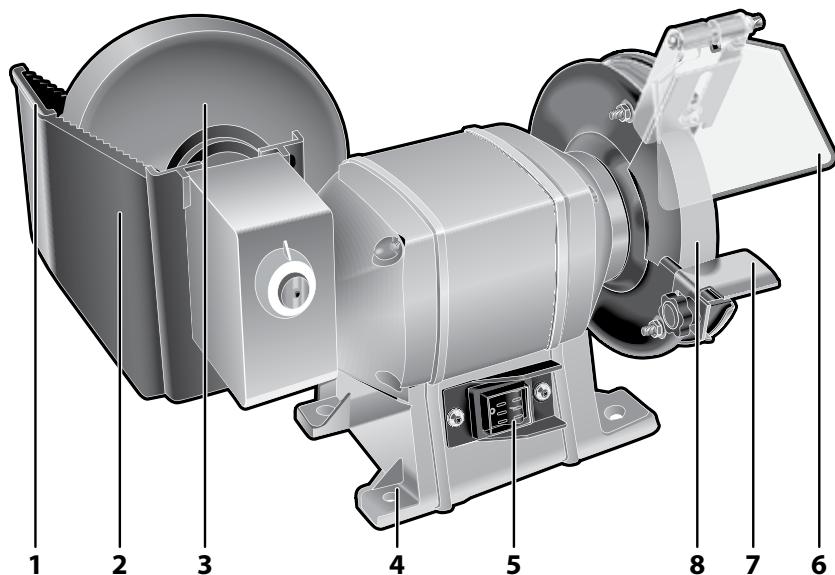

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки, приведенному в соответствующем разделе;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

Назначение и область применения

Станок точильный электрический предназначен для заточки и сухой шлифовки металлических заготовок и режущего инструмента.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности» и Приложение «Общие правила техники безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежите ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для непродолжительных работ при нагрузках средней интенсивности в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -20 °C до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:

- ▶ ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ст. 4, абзацы 1-5, 9;

- ▶ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ст. 4, абзацы 2, 3.

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

⚠ ВНИМАНИЕ

Отдельные узлы изделия во время работы нагреваются и прикосновение к ним может вызвать ожог.

При подключении изделия в сеть электропитания используйте только розетки с заземлением – это поможет избежать электрического удара.

Применение изделия в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

Технические характеристики

Артикул	ЗТШМ-150/200У_z01
Номинальное напряжение питания, В	220
Частота тока, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	350
Число оборотов на холостом ходу (круг 1/круг 2), об/мин	2950 /134
Размеры точильного камня, мм	
круг 1, мм	150x20
круг 2, мм	200x40
Диаметр посадочного отверстия, мм	32
Тип электродвигателя	асинхронный двигатель
Уровень звукового давления (k=3), дБ	77
Уровень звуковой мощности (k=3), дБ	64
Среднеквадратичное виброускорение (k=1,5), м/с ²	—
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	I
Масса, кг	10,4
Срок службы, лет	5

Комплект поставки

Станок точильный электрический	1 шт.
Точильный камень (установлен)	2 шт.
Металлический упор	1 шт.
Защитное стекло (с кронштейном)	1 компл.
Втулка дополнительная	1 шт.
Инструкции по безопасности	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь в отсутствии повреждений изделия и принадлежностей, которые могли возникнуть при транспортировании.

избежание повреждения диска **НЕ ПРИЛАГАЙТЕ**
излишних усилий при затягивании его крепления.

- ▶ установите на место защитную боковую крышку или кожух.

После замены круга проверьте биение диска и свободу вращения кратковременным включением изделия на холостом ходу. В случае повышенного биения повторите операции по замене круга. При задевании круга за упор **7** или искрогаситель **10** проведите регулировку зазоров в соответствии с описанным ниже.

Примечание! При установке круга **1** (поз. **8**) с другим посадочным диаметром установите прилагаемую переходную втулку.

Установите на защитный кожух круга **1** защитный экран и упор для инструмента.

Примечание! Установите минимальный (не более 2 мм) зазор между упором **7** и окружностью диска, а также искрогасителем **10** и окружностью диска. В процессе эксплуатации производите периодический контроль и регулировку зазоров с целью компенсации износа диска.

Установите изделие на ровную твердую поверхность и закрепите, при необходимости, с помощью крепежных изделий через отверстия **4**.

Подготовка к работе

Перед началом работы:

- ▶ проверьте и, при необходимости, отрегулируйте: крепление дисков, зазоры искрогасителя и упора (см. Сборка);
- ▶ отрегулируйте положение защитного стекла, при котором исключается попадание рассеянных частиц в оператора;
- ▶ при необходимости влажной шлифовки, заполните водой кожух **2**.

⚠ ВНИМАНИЕ

В избежание коротких замыканий, при заполнении кожуха избегайте проливания воды на другие части изделия.

- ▶ очистите рабочее место и, особенно, упор **7** от посторонних предметов;
- ▶ приготовьте обрабатываемые заготовки;
- ▶ приготовьте и наденьте средства защиты (перчатки, рукавицы, защитные очки, наушники).

Инструкции по применению

Устройство

- 1 Упор для шлифовки
- 2 Кожух/емкость для влажной шлифовки
- 3 Шлифовальный круг 2
- 4 Отверстия крепления
- 5 Выключатель
- 6 Защитное стекло
- 7 Металлический упор
- 8 Шлифовальный круг 1
- 9 Отверстие для слива жидкости
- 10 Искрогаситель

Сборка

⚠ ВНИМАНИЕ

Все работы по сборке, настройке и замене элементов производите **ТОЛЬКО** при отключенном от сети изделия.

Установите (если не установлены) шлифовальные круги:

- ▶ **шлифовальный круг 1:** снимите боковую крышку круга, для чего отверните винты ее крепления;
- ▶ **шлифовальный круг 2:** снимите кожух круга, для чего отверните винты его крепления (два сбоку, один снизу);
- ▶ снимите (если установлен) круг, подлежащий замене, для чего, удерживая его рукой, гаечным ключом (в комплект не входит) открутите гайку;

Примечание! При замене диска используйте защитные средства (например, рукавицы).

- ▶ установите новый диск на вал и наживите крепящую гайку;
- ▶ удерживая рукой точильный камень, гаечным ключом (в комплект не входит) **НАДЕЖНО** затяните гайку;

⚠ ВНИМАНИЕ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ посторонние предметы в качестве рычага для удержания точильного камня. Во

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
кызмет корсету орталығы мен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет корсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет корсету орталығының

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
кызмет корсету орталығы мен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет корсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет корсету орталығының

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
кызмет корсету орталығы мен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет корсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет корсету орталығының

Порядок работы

Подключите изделие к электрической сети.

⚠ ВНИМАНИЕ

При подключении изделия к сети убедитесь, что клавиша выключателя находится в выключенном положении.

⚠ ВНИМАНИЕ

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Включение изделия осуществляется переводом выключателя **5** в положение «I».

Используйте крупнозернистый точильный камень для заточки и мелкозернистый для шлифовки.

Обоприте обрабатываемую заготовку на упор и осуществляйте подачу к диску с небольшим усилием.

Примечание! Усиление давления на точильный камень не ускорит процесса заточки, но приведет к перегреву заготовки, а также может привести к перегрузке и выходу из строя двигателя изделия.

По окончании работы выключите изделие переведя, выключатель **5** в положение «O».

Тщательно очистите рабочее место и все доступные части изделия от металлической пыли.

При необходимости слива воды из кожуха **2** отверните пробку **9** и полностью слейте воду.

Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Перед первым использованием или после долгого хранения включите изделие и дайте ему поработать 5–10 с на холостом ходу. Если в это время Вы услышите посторонний шум, по-

чувствуете сильную вибрацию или запах гаря, выключите изделие, выньте вилку шнура питания из розетки и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности. Перед началом работы убедитесь в том, что:

- ▶ шлифовальные диски плотно закреплены на валу и не повреждены, а также свободно проворачиваются от руки;
- ▶ Вы убрали все посторонние предметы из зоны работы и с упоров.

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Обеспечьте хорошие освещение и вентиляцию рабочего места – в процессе работы образуется пыль.

Во избежание повреждения изделия или обрабатываемой заготовки, каждый раз перед включением изделия в сеть проверяйте выключенное положение выключателя **5**.

Образование раскаленных частиц в процессе шлифования является нормальным следствием работы изделия. Не включайте изделие и не работайте в помещениях с высоким содержанием в воздухе паров кислот, воды, взрывчатых или легковоспламеняющихся газов.

Для исключения перегрева делайте перерывы в работе, достаточные для охлаждения инструмента и изделия.

⚠ ВНИМАНИЕ

При шлифовании заготовка и диск сильно нагреваются. Не прикасайтесь к ним частями тела и не кладите обработанную заготовку на легковоспламеняющиеся и легкоповреждаемые материалы до полного их остывания.

Регулярно (по мере износа) проверяйте зазоры между защитным экраном, а также упорами, и диском. Выставляйте зазоры в соответствии со Сборкой.

Регулярно проверяйте состояние сетевого кабеля. Не допускайте повреждения и загрязнения изоляции, чрезмерных тянущих и изгибающих нагрузок.

заполняется сервисным центром
Кызымет көрсету орталығынан тоғызылады

М.П.	М.П.	М.П.
Изделие Виріб Құрал	Изделие Виріб Құрал	Изделие Виріб Құрал
Дата продажи Дата продажу Сату уақыты	Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты	Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты
Дата выдачи Дата видачі Берілген уақыты	Дата выдачи Дата видачі Берілген уақыты	Дата выдачи Дата видачі Берілген уақыты
Особые отметки Особливі відмітки Айрымна болжар	Особые отметки Особливі відмітки Айрымна болжар	Особые отметки Особливі відмітки Айрымна болжар

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата прийому
Кабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата видачі
Берілген уақыты

Клиент
Клиент
Тапсырыскер

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

D

заполняется сервисным центром
Кызымет көрсету орталығынан тоғызылады

заполняется сервисным центром
Кызымет көрсету орталығынан тоғызылады

М.П.	М.П.	М.П.
Изделие Виріб Құрал	Изделие Виріб Құрал	Изделие Виріб Құрал
Дата продажи Дата продажу Сату уақыты	Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты	Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты
Дата выдачи Дата видачі Берілген уақыты	Дата выдачи Дата видачі Берілген уақыты	Дата выдачи Дата видачі Берілген уақыты
Особые отметки Особливі відмітки Айрымна болжар	Особые отметки Особливі відмітки Айрымна болжар	Особые отметки Особливі відмітки Айрымна болжар

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

E

заполняется сервисным центром
Кызымет көрсету орталығынан тоғызылады

М.П.	М.П.	М.П.
Изделие Виріб Құрал	Изделие Виріб Құрал	Изделие Виріб Құрал
Дата продажи Дата продажу Сату уақыты	Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты	Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты
Дата выдачи Дата видачі Берілген уақыты	Дата выдачи Дата видачі Берілген уақыты	Дата выдачи Дата видачі Берілген уақыты
Особые отметки Особливі відмітки Айрымна болжар	Особые отметки Особливі відмітки Айрымна болжар	Особые отметки Особливі відмітки Айрымна болжар

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

F

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности
Жарамсызық коды

M.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности
Жарамсызық коды

M.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности
Жарамсызық коды

M.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

Станок точильно-шлифовальный

⚠ ВНИМАНИЕ

Поврежденный кабель подлежит немедленной замене в сервисном центре.

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Выключайте изделие только выключателем 5. Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимая вилку из розетки).

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель.

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить аппарат, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в первичне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

Примите все меры для исключения возможности попадания раскаленных частиц на легковоспламеняющиеся изделия и материалы.

При шлифовании заготовка и диск сильно нагреваются. Не прикасайтесь к ним частями тела и не кладите обработанную заготовку на легко воспламеняющиеся и легкоповреждаемые материалы до полного их остывания.

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Храните изделие в надежном, сухом и недоступном для детей месте.

Хранение и транспортирование изделия осуществляйте в коробках или кейсах.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

Инструкции по безопасности

Во избежание повреждений и травм, во время работы не прикасайтесь к врачающимся дискам, не пытайтесь очищать их от налипших частиц и не пытайтесь останавливать их при выключении изделия.

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки «ЗУБР» по электронной почте на адрес:

Руководство по эксплуатации

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты «ЗУБР» на следующих условиях:

1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями (№ 2–8) путем бесплатного устранения недостатков инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.

2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи, только при безусловно бытовом использовании инструмента для личных нужд.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи при применении инструмента для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

Расширенная гарантия

Для всех электроинструментов, купленных после 15.02.2012г., гарантийный срок продлевается до 60 месяцев при условии безусловно бытового применения, и 36 месяцев в случае применения для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте компании «ЗУБР».

Регистрация осуществляется только на сайте производителя в разделе Сервис. Подтверждением участия в программе рас-

ширенной гарантии конкретного инструмента и корректной регистрации инструмента является регистрационный сертификат, который следует распечатать на принтере во время регистрации. Регистрация возможна только после подтверждения покупателем согласия на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.

3) Гарантия не распространяется на:

- a) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа**
- б) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования при ненормальных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузов или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры**
- в) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок**
- г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку**

д) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригиналами принадлежностями/частями «ЗУБР»

е) На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей

ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышед-

А		Б		В		С	
Изделие Виріб Құрал		Изделие Виріб Құрал		Изделие Виріб Құрал		Изделие Виріб Құрал	
Дата продажи Дата продажу Сату уақыты		Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты		Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты		Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты	
Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты		Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты		Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты		Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты	
Кызымет көрсету органы мен толтырылғаны заполняется сервисным центром		Кызымет көрсету органы мен толтырылғаны заполняется сервисным центром		Кызымет көрсету органы мен толтырылғаны заполняется сервисным центром		Кызымет көрсету органы мен толтырылғаны заполняется сервисным центром	
М.П.		М.П.		М.П.		М.П.	
Особые отметки Айрымлашылған белгілер		Особые отметки Айрымлашылған белгілер		Особые отметки Айрымлашылған белгілер		Особые отметки Айрымлашылған белгілер	
Клиент Клиєнт Тапсырыскер		Клиент Клиєнт Тапсырыскер		Клиент Клиєнт Тапсырыскер		Клиент Клиєнт Тапсырыскер	
Заполнение талона отрывной полосой		Заполнение талона отрывной полосой		Заполнение талона отрывной полосой		Заполнение талона отрывной полосой	
A		B		C		A	
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН ҰЗБЕЛІ ТАЛОН		ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН ҰЗБЕЛІ ТАЛОН		ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН ҰЗБЕЛІ ТАЛОН		ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН ҰЗБЕЛІ ТАЛОН	
A		B		C		A	

A

B

C

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска

(число, месяц, год)

См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ММГТ)

Гарантийный талон

Изделие Виріб Кұрал			
Модель Ернек Модель		№ изделия № Виробу Кұрал №	
Торговая организация Торгівельна організація Сауда мекемесі			
Дата продажи Дата продажу Сату үақыты			

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Виріб отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю. З умовами проведення гарантійного обслуговування ознайомлений.

Курал жаралды күйде қабылданған және толығымен жинақталған. Сырты пішініне наразылық білдірмеймін. Кепілдемелік қызмет көрсету шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя
Підпись покупця
Сатып алушы қолы

М.П.

Станок точильно-шлифовальный

шие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леску для триммера и т.п.

- 3) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения
- и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению
- 4) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании «ЗУБР» посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.
- 5) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в сервисный центр.
- 6) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают. Все риски по пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.
- 7) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.
- 8) Срок службы изделия составляет 5 лет.

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Для звернення в гарантійну майстерню необхідно пред'явити виріб і правильно заповнений гарантійний талон.

Кепілдемелік шеберханаға ұсыну қажет құралды, дұрыс толтырылған кепілдемелік талонды.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Неисправен выключатель или конденсатор	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Неисправен двигатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделие не развивает полных оборотов	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Неисправен конденсатор	Обратитесь в сервисный центр для замены
	Заклинивание вала	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изделие остановилось при работе	Пропало напряжение сети	Проверьте напряжение
	Заклинивание вала при излишнем давлении на точильный камень	Освободите вал
	Проворачивание камня при ослабленной затяжке	Затяните ослабленное крепление
Изделие перегревается	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция	Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий
	Недостаток смазки, заклинивание в механизме	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

ЫҚТІМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОНЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Акай	Ықтімал себеп	Жою амалдары
Жою амалдары	Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексерініз
	Ажыратқыш немесе конденсатор бұзылған	Жәндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Қозғалтқыш бұзылған	Жәндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Күрал толық айналымдарды жетілдірмейді	Желідегі кернеу тәмен	Желідегі кернеуді тексерініз
	Орауыш немесе қозғалтқыш орауышының үзігі жаңған	Жәндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Конденсатор бұзылған	Ауыстыру туралы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Дуал синаланған	Жәндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Жұмыс барысында қүрал тоқтады	Желіде кернеу жойылды	Желідегі кернеуді тексерініз
	Қайрайтын тасқа шамадан тыс құш тұсу салдарынан дуал синаланған	Дуалды босатыңыз
	Бос бекіту салдарынан тас айналуы	Бос бекітуді тартыңыз
Күрал қызды	Қарқынды жұмыс режимі, шамадан тыс жүктемемен жұмыс	Жұмыс режимиň өзгертініз, жүктемені азайтыңыз
	Қарқынды жұмыс режимі, шамадан тыс жүктемемен жұмыс	Температуралы темендетініз, желдетуді жақсартыңыз, ауа жаналагыш санылаударын тазартыңыз
	Майлаудың жеткіліксіздігі, механизм синалануы	Жәндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Орауыш немесе орауыш үзігі жаңған	Жәндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз

Электр қайрайтын-тегістейтін станок

Күрметті сатып алушы!

Күралды сатып алғанда:

- ▶ сынамалық қосу арқылы оның іске жарамдылығын талап етіңіз, сонымен қатар 2 бөлімде көрсетілгендей жиынтықтың толық екендігіне көз жеткізіңіз;
- ▶ кепілдік талоны дұрыс рәсімделгендеріне және сату уақыты, дүкен мөрі және сатушы қолының барына көз жеткізіңіз.

Алғаш рет қүралды қосар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқауды мүқият оқының және атаптандырылған талаптарды бұлжытпай орындаңыз.

Сіздің аспабының қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.

Есте сақтаңыз! Қүралы жарақаттану қауіптілігі орасан зор көз болып табылады.

Тағайындалуы және қолдану аймағы

Электр қайрайтын станок металл даяр заттарын және киошу қүралдарды қайрауга және қүрғақ тегістейте арналады.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мүқият оқының, соның ішінде «Қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар» бөліміне және «Техникалық қауіпсіздік бойынша жалпы ережелер» Көсімшасына назар аударыңыз. Осылайша Сіз қүралды дұрыс пайдаланысыз да, және қауіп-қатердің алдын аласыз.

Қүрал аз уақыт ішінде орташа қарқындылық үдерісінің шамасы -20°C -тан +40 °C температура мен ауаның 80% ылғалдылығына қатысты қоңыржай климат тәнірегінде, тікелей атмосфера шөгінділерінің болмауынан және шамадан тыс ауаның шандануынан сақтап, пайдалануға арналады.

Қүрал талаптарға сәйкес келеді Кеден одагының техникалық регламентті бойынша:

- ▶ КО ТР 004/2011 «Төмөнгі вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы» 4 бабы, 1-5, 9 абзацтары;

- ▶ КО ТС 020/2011 «Техникалық қүралдардың электр магниттік сәйкестігі» 4 бабы, 2, 3 абзацтары

Бұл нұсқау ең қажетті ақпараттар мен талаптарды, қүралды тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы мәғлұматтарды қамтиды.

Қүралдың құрылымсын жетілдірүне тиісті жұмыстарға орай, өндіруші, яғни бұл нұсқауда қүралға шамалы өзгерістердің көрсетілмеуі мен қүралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуіне байланысты өзгерістердің енгізуге қықылы.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жұмыс барысында қүралдың жеке бөлшектері қызды және оны ұстау күнгө әкелуі мүмкін.

Қүралдың электр тоқ желісіне қосқанда тек қана жерме розеткаларды қолданысыз - бұл электр тоқ соққысынан сақтайты.

Қүралды индустримальды және өнеркәсіптік ауқымда жоғары қарқындылық жұмыстарында және аса ауыр жүктемелерде қолдану қүралдың қызмет ету мерзімін кемітеді.

Техникалық сипаттамасы

Артикул	ЗТШМ-150/200У_z01
Атаулы тоқ көз кернеуі, В	220
Тоқ жиілгі, Гц	50
Атаулы тұтыну құат, Вт	350
Бос жүрістері айналымдар саны (1 айналым/2 айналым), айналымын	2950/134
Қайрайтын тас өлшемі, мм 1 айналым, мм	150x20
2 айналым,, мм	200x40
Орнатылатын сақылау диаметрі, мм	32
Қозғалтқыш түрі	асинхронды қозғалтқыш
Дыбыс қуатының деңгейі (k=3), дБ	77
Дыбыс қысымының деңгейі (k=3), дБ	64
Орташа квадратты діріл тездектіши (k=1,5), м/с ²	–
Қауіпсіздік классы бойынша МСТ 12.2.007.0-75	I
Салмағы, кг	10,4
Қызымет көрсету мерзімі, жыл	5

Тасымалдау жиынтығы

Электр қайрайтын станок	1 дана
Қайрайтын тас (орнатылған)	2 дана
Металл тіреуіш	1 дана
Сақтау әйнек (кронштейні бар)	1 жиынтық
Қосымша төлке	1 дана
Қауіпсіздік жөніндегі нұсқау	1 нұсқа
Пайдалану жөніндегі нұсқау	1 нұсқа

⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Тасымалдау кезінде құралдың және бүйімдар жиынтығының зақымданбағандығына көз жеткізіңіз.

Электр қайрайтын-тегістейтін станок

заттар, сондай-ақ: жетек белбеулер, аккумулятор блоктары, оқпандар, бағыттаушы роликтер, сақтау былғарылар, цангалар, патрондар, етектер, ара шынықтары, ара шиналары, жұлдызышалар, шинкалар, бұрыштық щеткалар, пышактар, аралар, абразивтер, тескіш темірлер, бұрылар, триммерге раналған қармақ бауалар ж.т.с.с. жатады.

- 3) Құралдың құрылғысына өзгерістер немесе қосымшалар енгізуі.
- и) Құралдың құндылығына және мақсатына тиісті пайдалануға әсерін тигізбейтін кішігірім ауытлаушылық.
- 4) Бізben расталған кепілдікті жағдай төнірігінде қауады жоу «ЗУБР» компаниясының құзіретінде жөндеу немесе қауы бар құралды жаңасына (келесі ұрпақтағы модельге) ауыстыру болып табылады.
- 5) Кепілдікі шағымдар кепілдікті мерзім ішінде қабылданады. Бұл үшін қауы бар құралды құжатта көрсетілген (сайтында) қызымет көрсету орталығына тауарды сатып

алу үақыты және атавы көрсетілген растайтын кепілдікті талонмен қоса әкелініз немесе жіберініз. Жоғарыда атапған құралды тіркеу неғізінде кеңейтілген 60 айлық немесе 36 айлық кепілдік жарамды болса, кеңейтілген кепілдіктің тіркелу сертификатын көрсетініз.

Жартылай немесе толық бөлшектелінген құрал дилерге немесе қызымет көрсету орталығына жіберілсе, ол кепілдік бойынша қарастырылмайды. Дилерге немесе қызымет көрсету орталығына жіберілген құралға сатып алушы жауапкершілік тартады.

- 6) Құралдың ақауларын тегін жөндеу жұмыстары атқарылатын атапған басқа да шағымдар түсірге рүқсат құқықтардан басқасына біздің кепілдік төнірігінде қарастырылмайды.
- 7) Кеңейтілген кепілдіктің шарттары бойынша жүргізілген кепілдікті жөндеу жұмыстары орындаған соң, құралдың кеңейтілген кепілдігі үзартылмайды және жаңартылмайды.
- 8) Құралдың қызымет көрсету мерзімі 5 жыл.

жұмыстарын мерзімдеріне риза болмасаңыз, бұл жайлы «ЗУБР» қолдау кызметіне мына электрондық мекенжай бойынша хабарласа аласыз:

Бұл кепіл сатып алушының сатып алу-сату келісім шарт бойынша шағымдану құқығына шек коймайды, сонымен қатар тұтынуышлардың заң-ды құқықтарына қайшы келмейді.

Біз «ЗУБР» құралдарына кепілдікті келесідей шарттарға тиісті ұсынамыз:

1) Кепілдік тәменде атапған шарттарға тиісті (№ 2–8) қарастырылған кепілдік мерзім ішінде материал немесе өндірушінің ақау екендігі дәлледенген сон, құралдың жөндеу жұмыстарын тегін орындау.

2) Кепілдікті мерзім алғашқы сатып алушының сатып алу күнінен басталады.

Негізгі кепілдік:

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап, яғни құралды тұрмыстық жағдайда, жеке қолданылған жағдайда 36 айды құрайды.

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап, яғни құралды жоғары қарқындылықты және шамадан тыс ауыр жүктемелері бар индустримальды және өнеркәсіптік жұмыстардан басқасында көсіби төнректе, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында 12 айды құрайды.

Кеңейтілген кепілдік

15.02.2012 жылы сатып алғанған кепілдікті мерзім барлық электр құралдарына тұрмыстық жағдайда қолданылса, 60 айға дейін ұзартылады және құралды жоғары қарқындылықты және шамадан тыс ауыр жүктемелері бар индустримальды және өнеркәсіптік жұмыстардан басқасында көсіби төнректе, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында 36 айға дейін ұзартылады.

Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт бойынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды сатып алу сәтінен бастап 4 аптаңың

ішінде «ЗУБР» компаниясының сайтында тіркелген жағдайда ғана қарастырылады.

Тіркелу тек қана өндірушінің сайтында Сервис бөлімінде ғана орындалады. Белгілі бір құралдың және белгілі бір құралдың тіркелін кеңейтілген кепілдік бағдарламасында қатысады растайтын тіркелу сертификаты болып табылады, оны тіркелу кезінде принтер арқылы басып шығару қажет. Тіркелу сатып алушының тіркелу кезінде жеке мәліметтерін сактау рүқ-сатынан кейін ғана мүмкін болады.

3) Кепілдік келесідей жағдайларға қарастырылмайды:

a) Жұмыс барысында және өздігінен тозған бөлшектер, сонымен қатар осындағы тозу түрлерінен пайда болған құралдың ақаул-ары болып табылады.

b) Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қайшы келетін құрап ақауы немесе құралдың мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаған ортаның қолайсыз жағдайында, өндірістік лайықты емес жағдайында пайдалану, жүктеме немесе жеткіліксіз техникалық қызмет немесе қадағалау болмағандықтан шарт бойынша қарастырылмайды.

b) Құралға мыналардан басқасы, шамадан тыс жүктеменің түсін көріністері ретінде болып табылады: түстің кетуі, бірден ротор және статордың істен шығуы, бөлшектердің және құрап үзіктерінің деформациясы немесе балкуы, жоғарғы температура салдарынан электр қозғалтқыштың қараюы немесе кую.

g) Құралды жоғарғы қарқындылықты жұмыста және шамадан тыс жүктемеде қолдану

d) Құралға профилактикалық және техникалық қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу «ЗУБР» түпнұсқасы емес жабдықтардың/бөлшектердің қолдану салдарынан құралдың істен шығуы

e) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар ж.т.б.) агрессивті ортадан, жоғарғы ылғалдылық және жоғарғы температура, электр құралдың ауа желдеткіш саңылайына бәрге заттардың тусу, сонымен қатар дұрыс емес сақтау және металл бөлшектердің коррозия салдарынан пайда болған ақаулар.

j) Қалыпты тозудың салдарынан істен шыққан бұйымдар, тез тозатын бөлшектер және шығын

Электр қайрайтын-тегістейтін станок

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Жабдық

- 1 Тегістеге арналған тіреуіш
- 2 Былғары/ылғалды тегістеге үшін ыдыс
- 3 Тегістеге дәңгелек 2
- 4 Қатайту саңылауы
- 5 Ажыратқыш
- 6 Сактау өйнегі
- 7 Металл тіреуіш
- 8 Тегістеге дәңгелек 1
- 9 Сұйықты тегу саңылауы
- 10 Ұшқын сөндіргіш

Жинау

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Барлық жинау, реттеу және элементтерді ауыстыру жұмыстары ТЕК ҚАНА құралды жөліден өшірген күйде жүзеге асады.

Тегістейтін дәңгелектерді (егер орнатылмаса) орнатыңыз:

► **тегістейтін дәңгелек 1:** дәңгелектің бүйір қақпағын шешу үшін оның бекіту бұрандарын босатыңыз;

► **тегістейтін дәңгелек 2:** дәңгелектің былғарысын шешу үшін оның бекіту бұрандарын (екеуі бүйірінде, біреуі төменде) босатыңыз;

► ауыстырылатын дәңгелекті (егер орнатылса) гайка кілтін (жынытыққа кірмейді) қолыныңбен ұстая арқылы гайканы шешіп алыңыз;

Ескерту! Дискті ауыстырганда сақтау құралда-рын (мысалы, биялай) қолданыңыз.

► жаңа дискті дуалға орнатыңыз және бекіту гайкасын бекітіңіз;

► қолмен гайка кілті (жынытыққа кірмейді) арқылы қайрайтын тасты ұстай отырып, гайканы **МЫҚТЫ** орнатыңыз;

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Қайрайтын тасты тіреу үшін рычаг ретінде бетен заттарды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Дисктің зақымдануының алдын алу үшін оның бекітуін тартқанда шамадан тыс КҮШ САЛМАҢЫЗ.

► сақтау бүйір қақпағын немесе былғарыны орнына орнатыңыз.

Дәңгелекті ауыстырганда диск соғуын және құралды аз уақыт ішінде бос жүрістегі айналу еркін тексеріліз. Шамадан тыс соққылар жағдайында дәңгелекті ауыстыру әрекетін қайталаныңыз. Дәңгелек 7 тіреуішке немесе 10 ұшқын сөндіргішке тисе, онда тәменде атапғандай саңылаупарды реттепңіз.

Ескерту! Басқа бекітілетін диаметрі бар дәңгелекті 1 орнатқанда берілген қозғалмалы төлкені орнатыңыз.

Дәңгелектің 1 сақтау былғарысына сақтау экранын және құралға арналған тіреуішті орнатыңыз.

Ескерту! 7 тіреуіш және диск щенбері, сонымен қатар 10 ұшқын сөндіргіш пен диск щенбері арасында минималды (2 мм артық емес) саңылауды орнатыңыз. Пайдалану барысында диск тозуын қадағалау мақсатында саңылаупарды әркашан тексеріңіз және реттепңіз.

Құралды тегіс қатты бетке орнатыңыз және қажет болса, құралдың бекіткіштерін 4 саңылау арқылы бекітіңіз.

Жұмысқа дайындық

Жұмыс бастамас бұрын:

► тексеріңіз және қажет болса, реттепңіз: дисктер бекітіүін, ұшқын сөндіргіш пен тіреуіш саңылаупарын (Жинауды қараңыз);

► операторға қызған бөлшектер тимейтіндей етіп сақтау әйнегінің күйін реттепңіз;

► ылғал тегістеге қажет болса, онда 2 былғарыны сумен толтырыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Қысқа синаланудың алдын алу үшін былғарыны толтырығанда құралдың басқа бөлшектеріне судың агууының алдын алыңыз.

- жұмыс орнын, әсіресе 7 тіреуішті бөтен за-ттардан тазартыңыз;
- өндепетін бүйімдарды дайындаңыз;
- сақтау құралдарын дайындаңыз және киіңіз (қолғапты, биялайды, сақтау көзілдірігін, құлаққапты).

Жұмыс реті

Құралды электр тоқ желісіне қосыңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Құралды желіге қосар алдында ажыратқыш пернесі өшірулі екендігіне көз жеткізіңіз.

Құралды қосу 5 ажыратқышты «I» күйге ауыстырында жүзеге асады.

Ірі кедір-бұдыр қайрайтын тасты – қайрауға және аз кедір-бұдырлысын – тегістеуге қолданыңыз.

Өндепетін даяр затты тіреуішке тірекіз және диске шамалы беріліспен берініз.

Ескерту! Қайрайтын тасқа қысым түсіру қайрау үдерісін тездептейді, керісінше, даяр заттың қызына, сонымен қатар жүктемеге және құралдың қозғалтқышының істен шығуның аекледі.

Жұмыс аяқталған соң, құралды өшіру үшін 5 ажыратқышты «0» күйге келтіріңіз.

Жұмыс орнын және құралдың қол жетімді бөлшектерін металлдан пайда болған шаңнан ұқыпты тазартыңыз.

2 бүлғарыдан су ағызы қажет болса, онда 9 тығынды бұрап алыңыз және суды толығымен ағызыңыз.

Пайдалану жөніндегі көнестер

Сіздің желіндеңігі кернеу құралдың атаулы кернеуіне сәйкес болуына көз жеткізіңіз.

Алғаш рет және ұзақ үзілістен кейін қолданғанда құралды қосыңыз және ол 5–10 с. бос жүргіste істетіңіз. Егер Сіз осы уақытта бөтен шуды, шамадан тыс дірліді немесе жану ісін сезсөніз, құралды өшіріңіз, розеткадан тоқ көз бау айырын ажыратыңыз және ақау себебін анықтаңыз. Закымдану себебі анықталмайынша және жойылмайынша құралды іске қоспаңыз.

Жұмыс бастамас бұрын мынаған көз жеткізіңіз:

- тегістейтін дисктер дуалда мықты бекітілген және закымдаған, сонымен қатар қолдан бос айналады;
- Сіз жұмыс төнегінен және тіреуіштен барлық бөтен заттарды алшақ қойдыңыз.

Құрал электр қауіпсіздік бойынша I класстың электр тоқ көзінен зардал шегудің алдын алуы, яғни жерме орнатылуы (бул үшін айырда жерме байланыстар қарастырылған) тиіс. Жерме байланыстары жоқ розеткаларға құралды қосу тыбын салынады. Егер Сіздің розетканызға айыр сәйкес келмесе, онда оны қайта жөндеуге тыбын салынады. Бұндай жағдайда білікті электрик қажетті розетканы орнатады.

Жұмыс орнын жақсы жарықтандырыңыз және жеделтіңіз – жұмыс барысында шаң пайда болады.

Құралдың немесе өндепетін даяр заттың закымдануының алдын алу үшін құралды қосар алдында, әрқашан 5 ажыратқыштың өшірулі күйін тексеріңіз.

Тегістеу барысында қызған бөлшектердің пайда болуы құралдың қалыпты күйін білдіреді. Құралды ауда шамадан тыс қышқыл булары, су, жарылыш немесе тез жанатын газдары барғимараттарда қолданбаңыз.

Қызыдуын алдын алу үшін жұмыс барысында құралдың сууына қажетті үзілістер жасаңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Тегістегенде даяр зат және диск қатты қызыады. Оларға дene мушелерінізбен тименіз және олар сұығанша дейін өндептін бүйімді тез жанатын және тез закымдайтын заттарға қоймаңыз.

Әрқашан (тозуына қарағай) сақтау экраны, сонымен қатар тіреуіш және диск арасындағы саңылауларды тексеріңіз. Жинауға сәйкес саңылауларды реттептіз.

Әрдайым желілік сым желі күйін тексеріңіз.

Электр қайрайтын-тегістейтін станок

Байланыстардың ластануын және закымдалуын, шамадантыс тарту және майысу жүктемелерін болдыртпаңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Закымдалған сым желі бірден қызмет көрсету орталығында ауыстырылуы қажет.

Жұмыс аяқталған соң, құралды бірден желіден ажыратыңыз.

Құралды тек қана 5 ажыратқыш арқылы өшіріңіз. Жепіден сым желіні (розеткадан айырды алу арқылы) ажырату арқылы өшірмәңіз.

Құралдың корпусын және сым желіні әрқашан лас пен шаң-тозаңнан тазартыңыз.

Барлық техникалық жөндеу жұмыстары желіден ажыратылғаннан кейін орындалады.

Құрал арнайы қызмет көрсету түрін қажет етпейді.

Барлық жөндеу жұмыстары тек қана қызмет көрсету орталықтар мамандарымен орындалуы тиіс.

Құралдың жарамдылығын тексеріп отырыңыз. Бөтен ііс, түтін, от, үшқын пайда болса, онда оны желіден ажыратыңыз және арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Егер құрал дұрыс істемесе, онда оны мүлдем пайдалануды тоқтатыңыз.

Құралдың техникалық күрделілігіне байланысты шекті жағдайының критерийін тұтынушы ез бетінше анықтай алмайды. Бар немесе ықтимал ақау пайда болған жағдайда «Ықтимал ақаулар және оны жою амалдар» беліміне назар аударыңыз. Егер тізімін ішінде ақауды таба алмасын немесе Сіз оны жою алмасын, онда қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың немесе оның бөлшектерінің шекті күйі туралы қорытындыны сәйкес Акт нұсқасында қызмет көрсету орталығы береді.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (3422)205-81-47
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40
		Челябинск (351)202-03-61
		Череповец (8202)49-02-64
		Ярославль (4852)69-52-93

ұстамаңыз, оларды жабысқан бөлшектерден тазартуды және құралды өшіргендे оларды тоқтатуға тырыспаңыз.

Қызған бөлшектердің тез жанатын құралдар мен бүйімдарға тиоін алдын алатын шараларды үйімдастырыңыз.

Тегістегенде даяр зат және диск қатты қызыады. Оларға дene мушелерінізбен тименіз және олар сұығанша дейін өндептін бүйімді тез жанатын және тез закымдайтын заттарға қоймаңыз.

Құрал электр қауіпсіздік бойынша I класстың электр тоқ көзінен зардал шегудің алдын алуы, яғни жерме орнатылуы (бул үшін айырда жерме байланыстар қарастырылған) тиіс. Жерме байланыстары жоқ розеткаларға құралды қосу тыбын салынады. Егер Сіздің розетканызға айыр сәйкес келмесе, онда оны қайта жөндеуге тыбын салынады. Бұндай жағдайда білікті электрик қажетті розетканы орнатады.

Тасымалдау, сақтау және көдеге жарату шарттары

Құралды сенімді, құрғақ және балалар қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Құралдың сақтауы мен тасымалдаудың қораптар мен кейстерде орындаңыз.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды, қосымша жабдықтарды және орамды экологиялық талаптарға сәйкес көдеге жарату керек.